



BMW 2er Active Tourer - Diverse Systemausfälle in Verbindung mit Multifunktionslenkrad

| | |
|----------------|---|
| Datenblatt | |
| Hersteller | BMW |
| Fahrzeugmodell | 2er Active Tourer (F45) |
| Motor | Alle |
| Baujahr | 2014 - 2017 |
| Symptom | Ausfall diverser Systeme in Verbindung mit Problematik am Multifunktionslenkrad |

Wichtiger Sicherheitshinweis

Systemausfälle bzw. Fehlfunktionen und Fehlercode 030410

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu diversen Ausfällen/Fehlfunktionen (Geschwindigkeitsregelanlage, Gangwahlschalter) in Verbindung mit dem Multifunktionslenkrad kommen.

Im Kombiinstrument erscheint ggf. die Fehlermeldung „cruise control failed“ (Ausfall Geschwindigkeits-regelanlage) erscheinen. Darüber hinaus kann der Fehlercode 030410 (MFL LIN slave) im Steuergerät hinterlegt sein.

Als Ursache hierfür kommt eine mangelhafte Kontaktierung zwischen Lenkrad-Wickelfeder und Mehrfachstecker am Lenkrad-Kabelbaum in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen, sollten die Wickelfeder und der Lenkrad-Kabelbaum erneuert werden. Hierzu empfiehlt es sich Kontakt mit dem Fahrzeughersteller bzw. einer BMW-Vertragswerkstatt aufzunehmen.

HINWEISE

Diese Information trifft ggf. auch auf andere BMW-Modelle zu.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.