

BMW 5-er, 7-er - Ausfall der Servolenkung | HELLA

BMW

5-er (E39), 7-er (E38)

Baujahr von 09.1998 bis 09.2000

Alle Modelle mit Bosch ASC 5.7 oder DSC 5.7 und Servotronic

Ausfall der Servolenkung

Ausfall der Servolenkung

Wird der oben genannte Fehler vom Kunden beanstandet, so könnte das Steuergerät für das ABS/Antriebsschlupfregelung (ASC) und das elektronische Stabilitätsprogramm (DSC) die Ursache dafür sein. Der Ausfall der Servolenkung kann sich unmittelbar nach dem Motorstart bemerkbar machen. Es kommt aber durchaus vor, dass das System nach einem erneuten Motorstart wieder vollkommen normal arbeitet. In der Regel taucht der Fehler aber nach kurzer Zeit wieder auf. Zusätzlich kann noch der Fehlercode 130 (Fehlendes Signal vom Tachometer) abgespeichert sein. In diesem Fall muss ein aktualisiertes Steuergerät verbaut werden.

Achtung!

Bei Fahrzeugen mit einem DSC muss nach der Reparatur der Lenkwinkelsensor neu angelernert werden.