



# BMW 530d GT F07 - Ausfall der Fahrdynamikregelung

Datenblatt	
Hersteller	BMW
Fahrzeugmodell	530 GT F07
Motor	3.0d
Baujahr	2010 - 2017
Symptom	Ausfall Fahrdynamikregelung
Empfohlenes HGS Tool	mega macs X

## Wichtiger Sicherheitshinweis



Die technischen Informationen und Tipps für die Praxis wurden von HELLA erstellt, um Kfz-Werkstätten in ihrer Arbeit professionell zu unterstützen. Die hier auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen sollen nur von einschlägig ausgebildeten Fachpersonal genutzt werden.

## Kommunikationsstörung mit dem Fahrdynamiksteuergerät

Bei dem oben genannten Fahrzeugtyp kann es vorkommen, dass die Warnlampe der Fahrdynamikregelung im Kombiinstrument aufleuchtet. In der Steuergerätediagnose ist eine Kommunikationsstörung zum Steuergerät der Fahrdynamikregelung feststellbar. Das Auslesen des Fehlerspeichers dieses Steuergeräts ist nicht mehr möglich.

Im Rahmen der Fehlersuche sollten zuerst die Sicherungen geprüft werden. Hier ist besonders auf die Sicherung F2 (5A) in der Zentralelektrik im Innenraum zu achten. Diese sichert nicht nur die Spannungsversorgung des Fahrdynamiksteuergeräts ab, sondern auch die Spannungsversorgung der Türgriffsensoren.



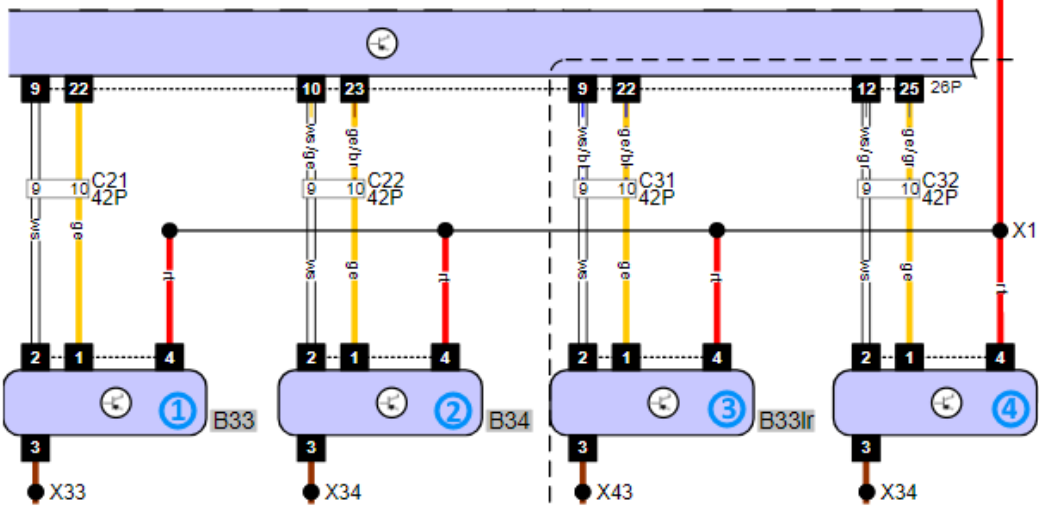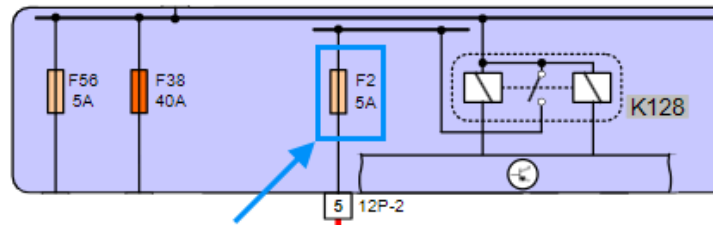

Bildunterschrift Schaltplan: 1-4 = Türgriffelektroniken

