

BMW 5er - Radio ohne Funktion | HELLA

BMW

5er , E60

Ab Baujahr 2003

Airbag und ABS Kontrollleuchten leuchten

Radio ohne Funktion

Sitzheizung ohne Funktion

Batterie – Ladezustand niedrig

Wenn bei oben genannten Fahrzeugmodellen die Fehlercodes

10665 „Batterieüberwachung fehlerhaft“ , 24015 „ABS -Spannungsversorgung fehlerhaft“ und 37840 „Airbag- Spannungsversorgung mangelhaft“ ausgelesen, dann kann das

mit einem vorausgegangenem Batteriewechsel in Zusammenhang stehen. Nach einem Batteriewechsel muss die neue Batterie im Powermanagement registriert werden. Durch eine versäumte Registrierung verwendet das Steuergerät die gespeicherten Ladekennlinien der alten Batterie. Werden Unregelmäßigkeiten festgestellt schaltet das Steuergerät einige Komfortfunktionen zugunsten der Startfähigkeit des Fahrzeuges ab. In diesem Fall muss die Batterie geprüft ,geladen oder erneuert werden. Danach

die Batterie im Steuergerät registrieren. Dadurch wird automatisch der Kilometerstand gespeichert, die abgespeicherte Messwerte wie Batterieladezustände, Strom, Spannung und Temperatur gelöscht und neu initialisiert.

Diese Funktion finden Sie im mega macs wie folgt:

Fahrzeugauswahl –> Diagnose -> Codierung -> „Batterie-Registrierung“.

Anschließend die ausgelesenen Fehler in den jeweiligen Steuergeräten löschen.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Aus-, und Einbauhinweise

Des Fahrzeugherstellers.