

# **BMW 5er Serie - SRS - Warnlampe leuchtet auf | HELLA**

**BMW**

**5er Serie**

**Typ: E39**

## **SRS - Warnlampe leuchtet auf**

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein Wassereintrich im Fahrzeuginnenraum zum Aufleuchten der SRS-Warnlampe führen.

Ein Wassereintrich durch das Schalldämmmaterial der Vorder- und Hintertüren bewirkt in der Regel eine Durchnässung des Teppichs im Fahrzeuginnenraum.

Dies kann zu Funktionsbeeinträchtigungen der elektronischen Systeme im Bereich des Bodenblechs führen.

Um Abhilfe zu schaffen sollten die Türverkleidungen demontiert, das Dämmmaterial auf Feuchtigkeit überprüft und ggf. mit einem Dichtband abgedichtet werden.

Betroffene elektronische Komponenten sind hinsichtlich Feuchtigkeit und Korrosion zu überprüfen und zu trocknen.

Dämmmaterialien und Teppiche im Fahrzeuginnenraum sind anschließend durch geeignete Maßnahmen trocken zu legen.