

BMW Alle Modelle - Fehlercode: 480A66 | HELLA

BMW

Baureihe: F10, F11, F12, F13, F18, F25

Alle Modelle

Fahrdynamikregelung ausgefallen (DSC)

ESP- Warnleuchte leuchtet

Fehlercode: 480A66

Wird oben genannter Fehler im Zusammenhang mit der Check Control Meldung „DSC ausgefallen / Keine Fahrstabilisierung“ im Kombiinstrument angezeigt, können verschiedene Ursachen der Grund sein. Vorzugsweise tritt der Fehler bei aktiver Auto Hold Funktion und im Anfahrvorgang auf. In einigen Fällen kann der Fehler auch durch den Fahrer ausgelöst werden wenn dieser beim Anfahrvorgang den Fuß zu lange auf dem Bremspedal ruhen lässt.(Zwei-Fuß-Fahrer)

Prüfungen

Zur Ermittlung der Ursache sind folgende Prüfungen durchzuführen:

- Bremspedalschalter auf richtigen Sitz und Funktion überprüfen
- Funktion und Rückstellfähigkeit des Bremspedals überprüfen
- Elektrische Verkabelung und Steckverbindungen der betroffenen Baugruppen überprüfen

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die jeweiligen Reparaturhinweise des Fahrzeugherstellers!

Hinweis

Sind keine Mängel festgestellt worden, kann gegebenenfalls die Software des ESP-Steuergerätes aktualisiert werden um den Fehler zu beseitigen.

Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Vertragswerkstatt.