

BMW i3 (I01) - Gestörter Radio Empfang | HELLA

BMW

i3 (I01)

Baujahr: 2013

Gestörter Radio Empfang

In diesem Reparaturfall bemängelt der Kunde dass, der Radio Empfang komplett ausfällt bzw. gestört ist.

Fehlersuche:

Eine Fehlercodeabfrage mittels eines geeigneten Diagnosegeräts ergab, dass keine Fehlercodes hinterlegt wurden.

Bei näherer Betrachtung der Dachantenneneinheit stellte sich heraus, dass der Antennenstab eine Beschädigung (Riss bzw. Bruch der Gewindestange) aufwies, hierdurch konnte es zu der oben genannten Problematik kommen.

Abhilfe:

- den Antennenstab demontieren
- das Gewinde am Antennenstab (siehe Foto) sowie den Gewindegang in der Dachantenneneinheit auf Beschädigungen prüfen und ggf. instand setzen bzw. erneuern.
- den neuen Antennenstab montieren
- Funktion des Radios prüfen
- Antennenstab OE Nr. 65209355718

Achtung: Elektrofahrzeug!

Hochspannungsführende Komponenten, es besteht Unfall- und Verletzungsgefahr (elektrischer Schlag)!