

Citroen Berlingo I und II - Aufleuchten von Kontrolleuchten | HELLA

Citroen

Berlingo I und II

Baujahr von 2005 bis 2011

Alle Modelle mit Multifunktions- Steuergerät

Aufleuchten von Kontrolleuchten

Wird der oben genannte Fehler vom Kunden beanstandet, so könnte Feuchtigkeit die Ursache dafür sein. Im oberen rechten Bereich, der Windschutzscheibe (Verklebung mit der Karosserie) kann es zu Undichtigkeiten kommen. Dadurch gelangt Wasser in den vorderen Fußraum. Das Wasser dringt über in den Hauptkabelbaum (in der Nähe der Spritzwand) in das Multifunktions-Steuergerät ein, wodurch es zur oben genannten Beanstandung kommt. In diesem Fall muss die Scheibe abgedichtet werden. Des weiteren sollte der Kabelbaum getrocknet und auf mögliche Beschädigungen (Korrosion) überprüft werden. Anschließend die Steckerverbindung vom Steuergerät überprüfen und ggf. reinigen. Sollte dieses keine Abhilfe schaffen, muss das Steuergerät erneuert werden.