

# Citroen Xsara Picasso - Aufleuchten der Motorkontrollleuchte | HELLA

**Citroen**

**Xsara Picasso**

**Baujahr: 2005 bis 2007**

**Alle 1,8l-Modelle mit Sekundärlufteinblasung.**

## **Aufleuchten der Motorkontrollleuchte**

Wird der oben genannte Fehler bemängelt und zusätzlich der Fehlercode P0410 ausgelesen, kann ein beschädigter Sekundärluftpumpenfilter die Ursache dafür sein.

Fehlercode `gleichbedeutend` mit:

- P0410, `Sekundärlufteinblasung–Fehlfunktion, Sekundärluftpumpe, Sekundärluftventil, Sekundärluftschläuche`.

Durch einen beschädigten Sekundärluftpumpenfilter kann es intern zu Schmutzanfall kommen.

Des Weiteren kann bei Fahrzeugen, bei denen in kurzen Abständen mehrere Kaltstarts durchgeführt werden, unter Umständen das Sekundärluft-Stellventil/- Magnetventil in geöffneter Stellung klemmen bleiben.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Sekundärluftschlauch gründlich reinigen.
- Sekundärluftpumpe ersetzen.
- Sekundärluft-Stellventil/- Magnetventil auf Funktion prüfen, ggf. erneuern.
- Fehlercode löschen.