

Citroen Xsara Picasso - Funktionsausfall des Scheinwerfers | HELLA

Citroen

Xsara Picasso

Alle Modelle von 2005 - 2010

Funktionsausfall des linken Scheinwerfers

Wird der Funktionsausfall des linken Scheinwerfers bei den oben genannten Modellen beanstandet, so könnte eine mögliche Ursache ein beschädigter / defekter Kabelbaum im Bereich des Audiogerätes sein. Beschädigung der Isolierung bzw. der Isolierung mehrerer Kabel durch „scheuern“ am Audiogerätegehäuse nach nicht korrekter Verlegung des Kabelbaums.

Hierdurch kann eine Funktionsbeeinträchtigung des Multifunktionssteuergerätes verursacht bzw. ein Kurzschluss verursacht werden.

Hierzu vorab die Sicherung auf Funktion prüfen, anschließend das Audiogerät ausbauen und in diesem Bereich den Kabelbaum / Kabelisolierung auf Beschädigung prüfen, reparieren, gegebenenfalls erneuern und korrekt verlegen.