

Dacia Duster - Funktionsausfall; seitliche Blinkleuchte | HELLA

Dacia

Dacia Duster

Bj.: 2010 - 2018

Funktionsausfall; seitliche Blinkleuchte

Wird beim o.g. Fahrzeug der Funktionsausfall der seitlichen Blinkleuchte (Abb.1) bemängelt, kann als Ursache eine defekte Anschlussleitung sein.

Durch eine nicht fachgerechte Kabelverlegung (Abb.2) kann sich das Anschlusskabel-, Isolierung während des Fahrbetriebs durch Erschütterungen, Vibrationen etc. an der scharfkantigen Karosserie bzw. Falzkante durchscheuern, bis hin zum Kabelbruch/ Kurzschluss.

Zur Fehleranalyse das Rad und die Radkastenverkleidung demontieren (Abb.3). Das defekte Kabel ordnungsgemäß Instandsetzen. Anschließend eine korrekte Kabelverlegung gewährleisten (evtl. Kantenschutz berücksichtigen).

Funktionsprüfung durchführen (Abb.4).

Abb.4