

Fiat Ducato (250) - Wassereintritt Turbolader | HELLA

Fiat

Ducato (250)

Baujahr: ab 2010

Motor: 2,3 JTD / 3,0 JTD (Euro 5)

Wassereintritt Turbolader

Bei o.g. Fahrzeugen kann es aufgrund von Wassereintritt zum Ausfall des Turboladers kommen.

Wassereintritt in die Druckdose oder den Positionssensors des Turboladers kann zu Schäden der Komponenten führen. Die Ansteuerung des Turboladers wird beeinträchtigt. Fehlercodes werden im Steuergerät abgelegt. In einigen Fällen läuft der Motor nur noch im „Notlauf“.

Betroffen sind Fahrzeuge mit folgenden Turboladern:

Garrett 806850-xxx (2,3 JTD)

Garrett 796122-xxx (3,0 JTD)

Um dauerhaft Abhilfe zu schaffen sollte im Zuge des Austauschs von Bauteilen sichergestellt werden,

dass alle Fiat Servicemaßnahmen durchgeführt worden sind. Hier gibt es z.B. eine Modifizierung zum Ablauf des Wassers oberhalb des Motors. Weitere Informationen sind über den Vertragshändler einzuholen.