



Fiat Panda - Abblendlicht ohne Funktion

Datenblatt	
Hersteller	Fiat
Fahrzeugmodell	Panda
Motor	alle Motoren
Motorcode	(ZFA 169)
Baujahr	ab 2004
Symptom	Das Abblendlicht ist ohne Funktion

Wichtiger Sicherheitshinweis

Beim Fiat Panda kann es zum Ausfall des Abblendlichts kommen

Eine Erneuerung der Leuchtmittel sowie das Überprüfen der Sicherungen F12 / F13 für das Abblendlicht bringen keine Abhilfe.

Bei dieser Modellreihe kann es vorkommen, dass bei permanent eingeschaltetem Abblendlicht die Kontakte im Sicherungskasten überhitzen und verschmoren. Um die Kontakte zu begutachten muss der untere graue Stecker im Sicherungskasten (neben dem OBD Stecker im Fahrerfußraum) abgezogen werden. Betroffen sind Pin 7 (grau / schwarzes Kabel) und der Pin 8 (graues Kabel).

HINWEIS

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen. Beim Fahrzeughersteller kann ein verstärkt ausgelegtes Stecker-Kit mit der Artikelnummer 71745167 für das Abblendlicht bezogen werden.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.