



# Ford Focus - Ausfall Kombiinstrument

Datenblatt	
Hersteller	Ford
Fahrzeugmodell	Focus 1,6i 16V
Baujahr	2006 - 2010
Symptom	Unkontrolliertes Ausfallen aller Anzeigen und Kontrolllampen im Kombiinstrument

## Wichtiger Sicherheitshinweis

# Ford Focus 1,6i 16V - Ausfall Kombiinstrument

Wird bei oben genannten Fahrzeugmodellen ein Ausfall der Anzeigen im Kombiinstrument mit einem gleichzeitig auftretenden schlechten Beschleunigungsverhalten festgestellt, kann eine Ursache dafür ein defekter Kabelbaum im Bereich der rechten A-Säule sein.

An den Steckverbindungen am Kabelbaum zur Armaturentafel können Übergangswiderstände auftreten, die diesen Mangel verursachen.

Zusätzlich können noch folgende Symptome auftreten:

- Leistungsverlust
  - Schlechtes Startverhalten
  - Anlasser zeitweise ohne Funktion
  - Sporadisches Aufleuchten aller Kontrolllampen im Kombiinstrument
  - Durch Aus- und Einschalten der Zündung kann der Mangel kurzzeitig beseitigt sein
- Wurden im Rahmen der Fehler-Diagnose andere Ursachen bereits ausgeschlossen sollte in diesen Fall der Kabelbaum und die Steckverbindungen geprüft und falls erforderlich instandgesetzt oder erneuert werden.

## **Hinweis**

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Reparaturanweisungen des Fahrzeugherstellers!

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.