

# **Ford Transit Connect - Ausfall Innenraumgebläse | HELLA**

**Ford**

**Transit Connect**

**Baujahr: 2012 - 2013**

**Ausfall Innenraumgebläse**

**Wassereintritt Fahrzeuginnenraum**

Sollte bei o.g. Fahrzeugen das Innenraumgebläse ausfallen, kommt als Ursache Wassereintritt in den Fahrzeuginnenraum in Betracht.

Das Wasser kann über den Klima-/Heizungskasten bzw. die Luftleitkanäle in den Fahrzeuginnenraum eintreten und

zum Ausfall des Gebläses führen. Ursache ist meist eine fehlerhafte Abdichtung der Unterseite des Innenraumfilter-Gehäuses.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Sicherung des Gebläsemotors prüfen und ggf. erneuern
- Gebläsemotor auf Funktion prüfen und ggf. austauschen
- Innenraumfilter entfernen
- Gehäuse des Innenraumfilters ausbauen, mit Dichtungsmaterial versehen und wieder einbauen
- Innenraumfilter einsetzen
- Dichtigkeitsprüfung durchführen