

Honda CR-V - Ausfall des Abblendlichtes | HELLA

Honda

CR-V

Baujahr: 07.11.2001-17.09.2004

Motor: 2,0 i (K20A4)

Ausfall des Abblendlichtes.

Bei dem oben genannten Fahrzeug kann es zum Ausfall des Abblendlichtes kommen.

Ursache hierfür kann ein Defekt in der Verbindung zwischen Lichtschalter und Kabelstecker sein.

Durch Reibung kann sich die Beschichtung der Kontakte zwischen Lichtschalter und Kabelstecker abnutzen, dies kann zu einem erhöhten Widerstand führen. Im Extremfall kann durch die starke Hitzeentwicklung die Stecker- Verbindung schmelzen und es kommt zum Ausfall des Abblendlichts.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen. In der Werkstatt wird der 16-polige Stecker des Kombilichtschalters überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.