

Hyundai IX 35 - Motor startet nicht | HELLA

Hyundai

IX 35

Baujahr: 03/2011

Motor startet nicht

Starter ohne Funktion

Kein Fehler im Steuergerät

Wird oben genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür ein defekter Schalter am Kupplungspedal sein.

Die Schalter (Switch Assy-Ignition Lock, Bild 1+2) haben die Aufgabe, bei nicht bzw. teilweise betätigtem Kupplungspedal das Starten des Motors zu unterbinden.

Die Schalter können mittels einem Diagnosegerät (Parameter-Prüfung; Messwertblöcke) sowie einem Multimeter geprüft werden.

Abhilfe:

Defekte Schalter ersetzen.

Die Schalter befinden sich am Kupplungspedal (Bild 3)

- Schalter 1. OE Nr. 938403K000
- Schalter 2. OE Nr. 938402E000

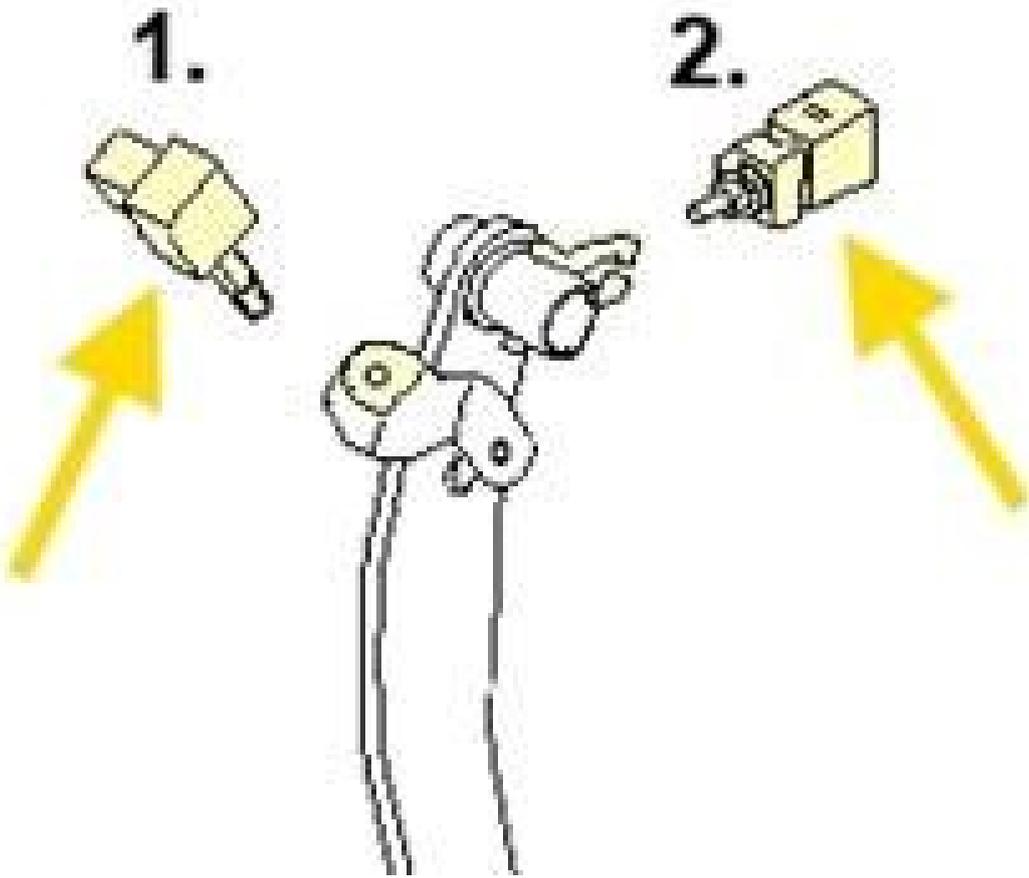


Bild 3



Bild 1



Bild 2