

# Lancia Ypsilon - Fehlercode C 1131 | HELLA

**Lancia**

**Ypsilon (843)**

**VIN: 3002025 - 3082107**

<strong>Alle Modelle mit Elektronischem

Stabilitäts-Programm (ESP)</strong>

**Fehlercode C 1131**

**ESP-Warnleuchte leuchtet**


Wird oben genannter Fehlercode im Zusammenhang mit einer leuchtenden ESP Kontrollleuchte festgestellt, kann eine mögliche Ursache der Sensor für den Bremsflüssigkeitsdruck sein. Ein Fehler in der Signalplausibilität in der Druckauswertung führt hier zum Fehlereintrag im Steuergerät.

Da eine Messung am Sensor nicht möglich ist, überprüfen Sie in diesem Fall zunächst die Spannungsversorgung und die Peripherie des ESP Systems. Sollten alle Prüfergebnisse den Sollwerten entsprechen,ersetzen Sie den Drucksensor.

**Hinweis**

Der Bremsflüssigkeitsdrucksensor ist innerhalb der Hydraulikeinheit (A) verbaut und kann nicht einzeln ersetzt werden.

Im Schadensfall ist somit die gesamte Hydraulikeinheit zu ersetzen.

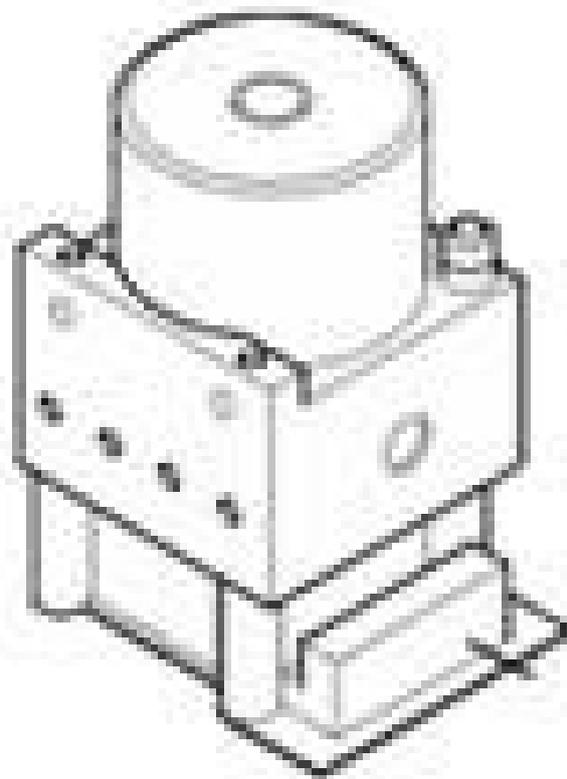

A

