



# Land Rover Defender/Discovery - Beeinträchtigung des Innenraumgebläses

Datenblatt	
Hersteller	Land Rover
Fahrzeugmodell	Defender (LE) / Discovery (LR)
Motor	Alle Modelle ohne Keyless-System
Baujahr	2019 - 21
Symptom	Innenraum-Luftstrom

## Wichtiger Sicherheitshinweis

### Unzureichender Luftstrom am Armaturenbrett sowie permanenter Luftstrom im Fußraum

Bei o.g. Fahrzeugen mit Klimaanlage kann der Luftstrom der Luftaustrittsdüsen beeinträchtigt sein. Eventuell ist der Luftstrom zum Fußraum permanent vorhanden oder/und der Luftstrom an den Armaturenbrettdüsen unzureichend.

Betroffen sind Fahrzeuge mit folgender Fahrgestell Nr:

Land Rover Defender: 000252-000954

Land Rover Discovery: 413208-434784

Als Ursache kommen schwergängige oder festklemmende Luftverteilerklappen in Betracht. Um Abhilfe zu schaffen müssen geänderte Schaumstoffpuffer an den Klappen des Heizungs-/Verdampfergehäuses angebracht werden.

Hierzu sind diverse Teile (Handschufach, Fußraumabdeckung etc) zu demontieren/montieren.

Um die Aktion korrekt durchzuführen und die dazu benötigten Teile zu erhalten, empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit einem Land Rover Händler.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.