

Mazda 3 - Schlechter Motorlauf | HELLA

Mazda

Mazda 3

Alle Modelle mit Motorcode MZR-CD

(RF-Turbo)

Schlechter Motorlauf.

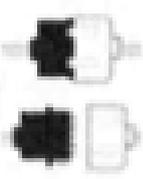
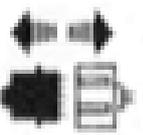
Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defektes Kraftstoffdruckregler-Magnetventil die Ursache dafür sein. Folgende Beanstandungen können zusätzlich festgestellt werden:

- Sporadisches Aussetzen des Motors.
- Sporadischer Leistungsverlust.
- Schlechtes Kaltstartverhalten.
- Motor beschleunigt nicht richtig.

Unter Umständen kann auch die Motorkontrollleuchte aufleuchten und der Fehlercode P0089 abgespeichert sein.

Im Vorfeld sollte der Kraftstoffkreislauf auf Falschlufansaugung bzw. Leckagen überprüft werden, zusätzlich den Kraftstofffilter überprüfen bzw. erneuern.

Hinweis zur Prüfung am Bauteil bei abgezogenem Stecker.

Klemmen	Leitungsfarbe/Nummer		Prüfbedingung	Richtwert
A u. B	gr/rt u. gn/ws		20°C	2,1 Ω

Sind hier keine Fehler zu finden, ist von einem defekten Kraftstoffdruckregler-Magnetventil auszugehen.