

# Mazda 6 - Fehlfunktion Kompressor | HELLA

**Mazda**

**6 (GG/GY)**

**Baujahr: 2002 - 2008**

**Motor: 2,0 Di**

## **Fehlfunktion Kompressor**

Wenn es bei o.g. Fahrzeugen zu einer Fehlfunktion des Kompressors kommt, sollte die Spannungsversorgung der Magnetkupplung geprüft werden.

Die elektrische Leitung für die Spannungsversorgung (+) der Magnetkupplung wird im Bereich des Motorblocks zum Kompressor geführt.

Im Stecker Gehäuse (Bild) kann es durch Eindringen von Wasser zur Bildung von Korrosion kommen. Dies führt zu Kontakt-Problemen bzw. zu einem Spannungsabfall.

Um Abhilfe zu schaffen sollte die schadhafte elektrische Verbindung erneuert werden.

