

# **Mercedes-Benz E-Klasse - Beifahrerairbag ist deaktiviert | HELLA**

**Mercedes-Benz**

**E-Klasse**

**Baujahr: 10/2015 – 09/2016**

**Beifahrerairbag ist deaktiviert**

**Meldung im Kombiinstrument**

Wird die oben genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür ein Montagefehler der Sitzbelegungserkennung (Weight Sensing System) sein.

In diesem Fall kann bei einer bestimmten Position des Beifahrersitzes der Druckschlauch des Sitzbelegungserkennungs-Systems geknickt werden.

Dies kann zu einer Fehlinformation (Beifahrer wird nicht erkannt) im Steuergerät führen und der Beifahrerairbag wird deaktiviert.

Abhilfe:

In einer autorisierten Fachwerkstatt, die Montage des Sitzbelegungserkennungs-Systems überprüfen und ggf. den Druckschlauch und die Sitzerkennungsmatte nach Herstellervorgaben tauschen.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.