

Mercedes Benz ML 270 CDI - Fehlercode: P1189 | HELLA

Mercedes Benz

ML 270 CDI

Baujahr: 11.1999 - 06.2005

Motor: OM 612.963

Motorkontrolllampe leuchtet

Fahrzeug im Notlaufbetrieb

Fehlercode: P1189 „Einlasskanalabschaltung“

Motor hat Leistungsverlust

Wenn bei diesem Fahrzeugmodell einer oder mehrere der oben genannten Mängel festgestellt werden, dann kann das mit einem gebrochenen Gestänge der Füllungskanalsteuerung in Zusammenhang stehen. In diesem Fall ist das Gestänge auszubauen und durch ein vom Fahrzeughersteller geändertes Ersatzteil zu ersetzen.

Ersatzteile:

Befestigungsclip: 611 098 01 26

Gestänge: 611 098 02 26

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Ein-, und Ausbauhinweise des Fahrzeugherstellers.

