



Mercedes C-Klasse - Fehlfunktion der Einparkhilfe: Piepen ohne Grund

Datenblatt	
Hersteller	Mercedes
Fahrzeugmodell	C-Klasse (205)
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2014 -
Symptom	Fehlfunktion der Einparkhilfe

Wichtiger Sicherheitshinweis

Unspezifische Aktivierung der Einparkhilfe

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass die Einparkhilfe grundlos aktiviert wird. Das bedeutet, dass die Warnfunktion ohne Hindernis ausgelöst wird. Darüber hinaus kann die Funktion der Einparkhilfe grundsätzlich gestört sein.

Gleichzeitig sind im Fehlerspeicher z.B. folgende Codes hinterlegt:

B125823 / B124409 / B125D23 / B124E09 / B125809

Ursache für die Fehlfunktion kann Feuchtigkeitseintritt in den Kabelbaum (Mehrfachstecker) der vorderen Einparkhilfe sein.

Um Abhilfe zu schaffen, sollte der Mehrfachstecker geprüft und ggf. instandgesetzt werden. Seitens des Fahrzeugherstellers wird hierfür

ein Reparatur-Kit (A2055403488) und eine Dichtung (A0009829110) angeboten.

Nach Abschluss der Reparatur empfiehlt es sich den Fehlerspeicher zu löschen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.