



Mercedes E-Klasse W211 - Geräusche aus dem Bereich der Vorderradaufhängung

Datenblatt	
Hersteller	Mercedes
Fahrzeugmodell	E-Klasse W211
Baujahr	2002 - 2010
Symptom	Geräuschbildung auf unebener Fahrbahn

Wichtiger Sicherheitshinweis

Geräuschbildung auf unebener Fahrbahn

Bei o.g. Fahrzeugen können unspezifische, quietschende- bzw. knarrende Geräusche aus dem Bereich der Vorderradaufhängung auftreten. Diese sind insbesondere bei Fahrten auf unebener Fahrbahn wahrnehmbar.

Als Ursache kommt eine übermäßige Reibung zwischen der Kolbenstange des Stoßdämpfers und dem Anschlagpuffer in Betracht.

Abhilfe kann wie folgt geschaffen werden:

- Staubmanschette des Stoßdämpfers anheben, so dass die Kolbenstange sichtbar ist
- Schmiermittel (A001989845110) auf die Kolbenstange auftragen
- Staubmanschette wieder in die Ursprungsposition bringen
- Probefahrt durchführen

Hinweis



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.