

Mercedes Vaneo - Zentralverriegelung entriegelt sich selbsttätig | HELLA

Mercedes

Vaneo

Baujahr: 2002 bis 2005

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung entriegelt sich wieder selbsttätig.

Wird bei diesen Fahrzeugen der o.g. Fehler bemängelt und zusätzlich schaltet sich die Innenraumbeleuchtung während der Fahrt nicht wie gewohnt automatisch aus, kann dies durch eine Kontaktproblematik im Bereich der Schiebetüren verursacht werden.

Im Fehlerspeicher des Systems `Komfort , Zentralverriegelung` kann der Fehlercode B1101 abgelegt sein.

- B1101 gleichbedeutend:

Steuerleitung Schlossnuss 2 sichern.

Dieser Fehlereintrag kann irreführen, da diese Steuerleitung in Fahrzeugen mit Funkfernbedienung nicht verbaut ist.

In diesem Fall kann es sich um ein elektrisches Problem durch einen zu straff verlegten Kabelsatz in den Schiebetüren verursacht werden, sodass eine Unterbrechung der Steckverbindung am unteren Türkontaktschalter auftritt. Als Folge dieser Unterbrechung erhält das Steuergerät keine Information über den `Funktionszustand, geöffnet` und aktiviert die damit verknüpfte Innenraumbeleuchtung. Sollte die Anschlußleitung des Türkontaktschalters gebrochen sein, müssen der Schalter ersetzt und der Leitungssatz mechanisch spannungsfrei verlegt werden. Zusätzlich ist auf die Freigängigkeit der Kontakte zu achten.