

Mercedes W 204 - Geräusche Umluftklappe | HELLA

Mercedes

W 204

Baujahr: ab 2007

Geräusche Umluftklappe

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu knackenden oder klickenden Geräuschen im Bereich des Verdampferkastens kommen. Als Ursache kommen die Federn an der Umluftklappe in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Abdeckung unterhalb des Armaturenbretts entfernen
- Handschuhfach ausbauen
- Alte Federn der Umluftklappe ausbauen
- Neue Federn (A2048310079) einbauen, dabei Befestigungspunkte schmieren
- Funktionstest durchführen
- Handschuhfach und Abdeckung einbauen