

Mini Cooper - Instrumententafel mit sporadischer Fehlfunktion | HELLA

Mini

BMW-Mini-Cooper

Baujahr:

11/2003 - 01/2004

Motorcode: W10 B16A

Alle Modelle ohne Navigationssystem

Instrumententafel mit sporadischer Fehlfunktion.

Wird bei diesen Fahrzeugen der oben genannte Fehler bemängelt, ist als mögliche Ursache eine schlechte Kontaktierung am 12 Pin-Mehrfachstecker der Instrumententafel in Betracht zu ziehen.

Zur Fehleranalyse den 12 Pin-Mehrfachstecker der Instrumententafel sichtprüfen. Weist der Mehrfachstecker eine durchsichtige Abdeckung auf, so ist der Stecker durch die vom Hersteller angebotene geänderte Ausführung zu ersetzen.

Zusätzlich die elektrischen Kontaktierungen/ Leitungen im Bereich der Instrumententafel auf korrekte Steckerverrastung und korrekte Leitungsverlegung sichtprüfen.

Steckerabdeckung:

Ersatzteil-Nr.: 61.13.8.365.906