

Nissan X-Trail - Innenraum-Gebläse ohne Funktion | HELLA

Nissan

X-Trail (T30)

Baujahr: 2003 - 2010

Motor: Diesel

Innenraum-Gebläse ohne Funktion

Sollte bei o.g. Fahrzeugen das Innenraum-Gebläse teilweise oder ganz ausfallen, kommt als Ursache ein defekter elektronischer Gebläseregler in Betracht.

Bei einem Defekt des elektronischen Gebläsereglers kann die Funktion einzelner aber auch aller Gebläsestufen beeinträchtigt sein. Es sollten zunächst die Sicherungen überprüft werden. Der Regler selbst ist im Bereich des Beifahrerfußraums verbaut und lässt sich durch das Entfernen von 2 Schrauben leicht ausbauen. Mit Hilfe eines Schaltplans und Multimeters lässt sich am 3-poligen Stecker des Gebläsereglers prüfen, inwiefern die Spannungsversorgung in Ordnung ist.

Sind am Kunststoffgehäuse Spuren von Überhitzung (Bild) zu erkennen, kann das bereits ein Indiz für einen defekten Regler sein.

