

Nissan X-Trail (T31) - Ausfall der Servolenkung | HELLA

Nissan

X-Trail (T31)

Motor: 2,5 i 16V

Baujahr: 11/2006 – 09/2008

Ausfall der Servolenkung

ESP Kontrolllampe leuchtet

Wird oben genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür ein fehlerhaftes Steuergerät des Servolenkungs-System sein.

Reparaturhinweis

Zum Ausschluss anderer möglicher Störungsursachen, sollten elektrische und mechanische Systemtests (nach Fahrzeugherstellervorgaben), sowie eine Fehlercodeabfrage mittels eines geeigneten Diagnosegeräts erfolgen.

Folgende Fehlercodes können gesetzt sein.

-C05D6 Servolenkung- Steuergerät Prozessorfehler

-U0131 Datenbus, Servolenkung- Steuergerät keine Kommunikation

Wurden keine weiteren Fehler diagnostiziert muss das Steuergerät erneuert werden.

Ggf. ist es notwendig die Nullstellung des Lenkrads neu zu kalibrieren.

HINWEIS:

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass diese Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollten und die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherstellers zu beachten sind!