

Nissan X-Trail (T31) - Undichtigkeit am Kraftstoffstandgeber | HELLA

Nissan

X-Trail (T31)

Motor: 2,5 i 16V

Baujahr: 11/2006 – 09/2008

Undichtigkeit am Kraftstoffstandgeber

Die oben genannte Problematik, tritt in den meisten Fällen, nur bei einem vollgefüllten Tank auf.

Ursache in diesem Fall ist, eine unzureichende Abdichtung des Kraftstofftankgebers aufgrund einer fehlerhaften Dichtung.

Reparaturhinweis

Achtung entzündliche Gase (Explosions- und Vergiftungsgefahr) bitte beachten Sie immer die Sicherheits-Vorschriften und Schutzmaßnahmen für das Arbeiten an Kraftstoffanlagen!

Die defekte Dichtung (Bild Pos. 3.) nach Fahrzeughersteller-, Angaben durch eine Neue ersetzen.

Der Zugang zur Montageöffnung der Kraftstoffstand-Gebereinheit befindet sich unterhalb der hinteren Sitzgruppe.

OE Ersatzteil Nr.

- Dichtung 1734279900 (Bild Pos. 3.)

Ggf.:

- Sicherungsring 17343JG00A (Bild Pos. 1.)

- Kraftstoffstand-Gebereinheit 25060JG00A (Bild Pos. 2.)