

Opel Astra-H,Zafira-B - Fehlercode: C0045, C0050 | HELLA

Opel

Astra-H,Zafira-B

Alle Modelle ab Baujahr 2005

Aufleuchten der ABS-Kontrolllampe

Fehlercode: C0045, C0050

Wenn bei diesen Fahrzeugmodellen einer oder mehrere der oben genannten Fehler auftritt, dann kann eine mögliche Ursache dafür, Wassereintritt an den Steckverbindungen der Raddrehzahlsensoren der Hinterachse sein. In diesem Fall sind

die Steckverbindungen der Kabelsätze der ABS-Sensoren an den Radnaben zu überprüfen. Wird an den Steckverbindungen

ein Wassereintritt oder bereits Korrosion festgestellt, ist der betroffene Stecker und Sensor zu ersetzen. Nicht betroffene oder neue Steckverbindungen sollten vor der Montage mit Silikonfett eingefettet werden.