

Opel Astra J - Klimaanlage erzeugt Brummgeräusche | HELLA

Opel

Astra J

Modelljahr: 2011

Klimaanlage erzeugt Brummgeräusche

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass beim Betrieb der Klimaanlage brummende Geräusche auftreten.

Um Abhilfe zu schaffen sollte die Teilenummer des Klimaanlagen-Steuergerätes überprüft werden. Ist ein Steuergerät mit 32-Bit Version verbaut, steht seitens des Fahrzeug-Herstellers eine modifizierte Software zur Verfügung. Ist ein 16-Bit Steuergerät verbaut, muss dies gegen ein 32-Bit Steuergerät ersetzt und eine neue Software-Variante „aufgespielt“ werden.

Teilenummern 32-Bit Steuergeräte:

13 581 999 / 13 581 998 / 13 581 131 / 13 581 132 /

13 578 953 / 13 578 954

Teilenummern 16-Bit Steuergeräte:

13 578 112 / 13 578 113 / 13 344 280 / 13 344 281 /

13 577 783 / 13 577 784

Teilenummern der 32-Bit Ersatz-Steuergeräte:

13 581 998 (für Fahrzeuge mit 2-Zonen Klimaanlage)

13 581 999 (für Fahrzeuge mit manueller Klimaanlage)