

Opel Astra J - Undichtigkeit am Kompressor | HELLA

Opel

Astra J

Modelljahr: 2010 - 2012

Mit Klimaanlage

Undichtigkeit am Kompressor

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einer Undichtigkeit am Kompressor kommen. Dies macht sich meist durch den Austritt von Öl / Kontrastmittel bemerkbar. Um Abhilfe zu schaffen sollte der Kompressor gegen eine modifizierte Variante ausgetauscht werden:

Alte Teile Nr:	Wird ersetzt durch neue Teile Nr:
13 271 264	13 395 696
13 271 266	13 395 693
13 271 267	13 395 694
13 271 268	13 395 695
13 271 269	13 395 696

Ab Modelljahr 2012 kommen werksseitig modifizierte Kompressoren zum Einsatz.

Die Kompressoren von Hella sind ausnahmslos modifiziert und weisen die o.g. Problematik nicht auf. In der nebenstehenden Tabelle werden OE und BHS-Nr. zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.

GM		
GM	13395696	8FK 351 340-241
GM	13395694	8FK 351 340-251
GM		

GM

Opel

Opel

Opel

Opel

Opel

Opel

Vauxhall

Vauxhall

Vauxhall

Vauxhall

Vauxhall

Vauxhall

Vauxhall

Vauxhall