



Opel Astra K - Ausfall der Servolenkung

Datenblatt	
Hersteller	Opel
Fahrzeugmodell	Astra K
Motor	1,4 16V Turbo (B14XFT)
Baujahr	2019
Symptom	Ausfall der Servolenkung

Wichtiger Sicherheitshinweis

Ausfall der Lenkkraftunterstützung

Bei o.g. Fahrzeugen wird die folgende Problematik bemängelt: Das Lenken des Fahrzeugs ist schwergängig.

Ursache für hierfür ist eine unzureichende Steckerverbindung zwischen dem Lenkwinkelsensor und dem Kabelstrang (siehe Bild).


Um Abhilfe zu schaffen, bitte wie folgt vorgehen:

Trennen Sie zunächst die Steckerverbindung und prüfen Diese auf Verschmutzung und Beschädigungen, ggf. nach Herstellervorgaben reinigen und instand setzen. Anschließend die Stecker wieder verbinden, achten Sie hier auf korrekten Sitz der Steckverbindung.

Im Anschluss sollte eine Fehlercodeabfrage durchgeführt werden, sowie eine Probefahrt zur Überprüfung der Maßnahme erfolgen.

Hinweis

Bitte beachten Sie in jedem Fall, immer die Reparaturvorgaben des Fahrzeugherstellers!

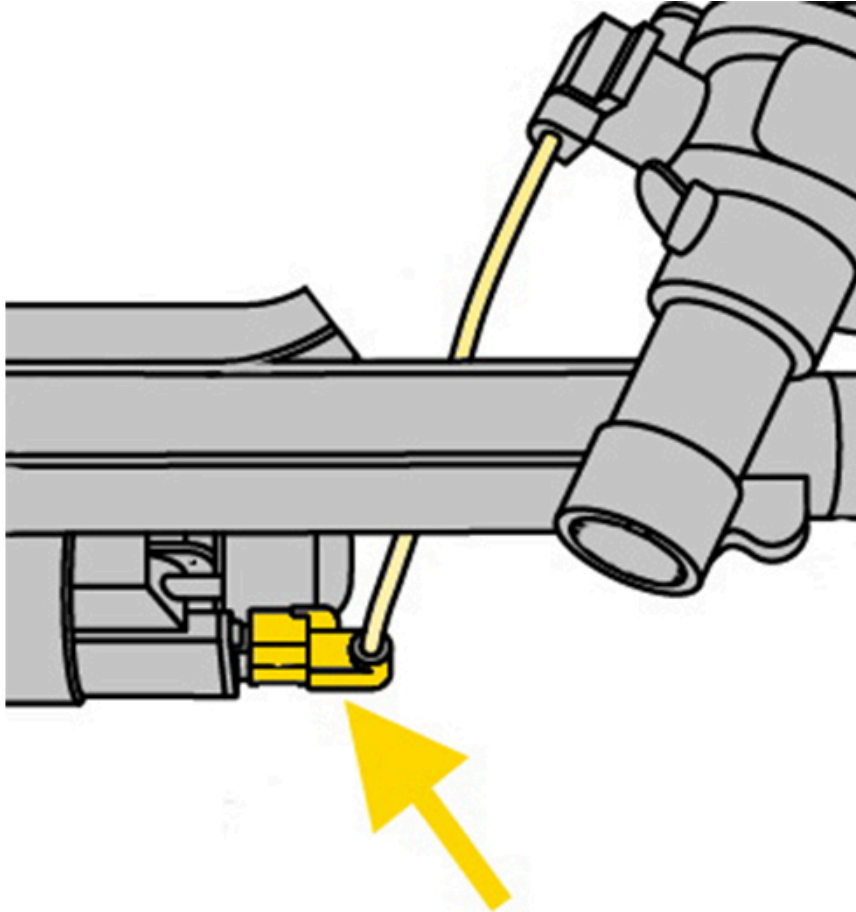

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.