

Opel Insignia - Leistungsverlust, Meldung im Kombiinstrument | HELLA

Opel

Insignia

Baujahr: ab 2008

Motor: 2,0 CDTI

Leistungsverlust, Meldung im Kombiinstrument

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein Riss (siehe Bild) im Ladeluftschlauch zu der Fehlermeldung „Fahrzeug demnächst warten“ führen. Die Fehlermeldung steht meistens im Zusammenhang mit einem plötzlichen Leistungsverlust des Motors. In einigen Fällen leuchtet die Motorkontrollleuchte im Kombiinstrument auf.

Im Fehlerspeicher ist ggf. der Code P0299 (Saugrohrdruck zu niedrig) oder/und P2282 (Saugrohrdruck fehlerhaft) abgelegt.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Fehlerspeicher auslesen
- Sichtprüfung des Ansaugtraktes
- Defektes Bauteil ersetzen
- Fehlerspeicher löschen
- Probefahrt durchführen

