

Opel Insignia - Sitz- Höhenverstellung defekt | HELLA

Opel

Insignia

Baujahr: 2009

Sitz- Höhenverstellung defekt

Fällt beim oben genannten Fahrzeug die Sitz-Höhenverstellung aus, kann eine Blockade der Verstell-Spindel vorliegen.

Der Motor zur Höhenverstellung kann zwischen Spindel und dem Kunststoff-Stopper blockieren.

Abhilfe kann eine zusätzliche Unterlegscheibe (1) schaffen.

Arbeitsablauf:

- Sitz ausbauen
- Schraube (2) lösen und ausbauen
- Unterlegscheibe (1) Maße 6,4 x 18 x 1,6 (OE-Nr. 11035613) verwenden
- Mit Spezialfett (OE-Nr. 13329237) einfetten
- Schraube (2) einsetzen und mit 10 Nm anziehen
- Sitz einbauen

1



