

Opel Meriva-B - Fehlercode: C0298 | HELLA

Opel Meriva-B

Baujahr 2010-2013

Alle Modelle mit elektrischer Parkbremse (EPB)

Warnleuchte EPB aktiviert

Fehlercode: C0298

Feststellbremsen-Freigabeschalter „Stromkreis fehlerhaft“

Wird bei oben genannten Fahrzeugen dieser Mangel festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür eine unzureichende Funktion des Schalters der elektrischen Parkbremse sein.

Eine Verformung der Chromblende kann zum Verklemmen des Schalters führen.

In diesem Fall ist die Einbausituation zwischen Schalter und Chromblende in der unteren Verkleidung am Schalthebel zu prüfen.

Sollte hier kein ausreichender Freiraum festgestellt werden muss die Chromblende und die Verkleidung erneuert werden.

