

Opel Meriva B - Fehlercode P00B7 | HELLA

Opel

Meriva B

Modelljahr: 2011 - 2012

Motor: A14XEL / A14XER

Fehlercode P00B7

Bei o.g. Fahrzeugen kann die Warnleuchte für die Kühlmitteltemperatur unvermittelt blinken. Im Fehlerspeicher ist der Code P00B7 (unzureichender Kühlmittelfluss) hinterlegt.

Als Ursache kommt eine unzureichende Förderleistung der Kühlmittelpumpe (in bestimmten Betriebssituationen) in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen sollte eine modifizierte Kühlmittelpumpe (55579016) eingebaut werden.

Fahrzeuge ab Modelljahr 2013 verfügen bereits über eine geänderte Kühlmittelpumpe.