

# Opel Meriva B - Fehlermeldung Code 84 | HELLA

**Opel**

**Meriva B**

**Modelljahr: 2011**

**Motor: A17DT / A17DTC / A17DTS**

**Lufteinlasstemperatur zu hoch /**

**Fehlermeldung Code 84 /**

**Reduzierte Motorleistung**

Bei o.g. Fahrzeugen kann es im DIC (Driver Information Center) zu folgender Meldung kommen:

Code 84 (Reduzierte Motorleistung).

Aufgrund thermischer Probleme kommt es zu o.g. Fehlermeldung im DIC. Die Motorleistung wird gedrosselt.

Betroffen sind Fahrzeuge mit folgenden Fahrgestell-Nr.:

W0LSH9EF6B4000002 - W0LSH9EF7B4408718

Mögliche Ursache:

Die Abkühlung des Ladeluftkühlers wird durch falsche Kühlergrillabdeckungen behindert. Der Fahrtwind kann den Ladeluftkühler nicht ausreichend abkühlen.

Abhilfe:

Um Abhilfe zu schaffen sollten die Kühlergrillabdeckungen (Zeichnung, Pos. 1) von außen durch die Öffnung des unteren Kühlergrills ausgeclipst und entfernt werden.

