

Opel Meriva B - Ölverlust am Kompressor | HELLA

Opel

Meriva B

Modelljahr: 2010 - 2012

Mit Klimaanlage

Ölverlust am Kompressor /

Kältemittelverlust

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einer Undichtigkeit am Kompressor kommen. Dies macht sich meist durch den Austritt von Öl / Kontrastmittel bemerkbar. Um Abhilfe zu schaffen sollte der Kompressor gegen eine modifizierte Variante ausgetauscht werden:

Alte Teile Nr:	Wird ersetzt durch neue Teile Nr:
13 271 264	13 395 696
13 271 266	13 395 693
13 271 267	13 395 694
13 271 268	13 395 695
13 271 269	13 395 696

Ab Modelljahr 2012 bzw. der Fahrgestell Nr. B4408747 kommen werksseitig modifizierte Kompressoren zum Einsatz.

Die Kompressoren von Hella sind ausnahmslos modifiziert und weisen die o.g. Problematik nicht auf. In der nebenstehenden Tabelle werden OE und BHS-Nr. zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.

	Original-Teile-Nr.	BHS-Teile-Nr.
GM	13395696	8FK 351 340-241
GM	13395694	8FK 351 340-251

GM	13395696	8FK 351 340-271
GM	13395695	8FK 351 340-361
GM	13395693	8FK 351 340-371
Opel	1618425	8FK 351 340-241
Opel	1618423	8FK 351 340-251
Opel	1618425	8FK 351 340-271
Opel	1618424	8FK 351 340-361
Opel	1618425	8FK 351 340-241
Opel	1618422	8FK 351 340-371
Vauxhall	13395696	8FK 351 340-241
Vauxhall	13395694	8FK 351 340-251
Vauxhall	13395696	8FK 351 340-271
Vauxhall	13395695	8FK 351 340-361
Vauxhall	13395696	8FK 351 340-241
Vauxhall	13395693	8FK 351 340-371