

# Opel Vectra C - Batterie entlädt sich | HELLA

Opel

Vectra C

Alle Modelle mit elektronischer

Klimaautomatik (ECC)

VIN 21000015 - 21031422

## Batterie entlädt sich

Schlechtes Startverhalten

Ein Defekt an der Steuereinheit der elektronischen Klimaautomatik kann in einigen Fällen die Ursache für eine entladene Batterie sein. Ein selbständiges Wechseln des Betriebszustandes kann zu einer permanenten Stromaufnahme von 75 mA führen. In diesem Fall ist die Software anhand des Typenschildes (Abb.) zu prüfen.

Werden unterhalb des Strichcodes die Versionen „S3.10“ oder „S3.12“ abgelesen muss die ECC-Einheit ersetzt werden.



Sollte die ECC- Einheit bereits durch eine Vertragswerkstatt ersetzt worden sein, wurde dieses durch einen weißen Punkt am Deckel des Sicherungskastens im Motorraum markiert.