

Opel Vectra-C, Signum, Zafira-B - Fehlercode P1405 | HELLA

Opel

Vectra-C, Signum, Zafira-B

Motorcode Z22YH

Alle Fahrzeuge bis Baujahr 02.2006

Fahrzeug springt nicht an.

Schlechte Leistung.

Fehlercode P1405

Wird bei oben genannter Fahrzeugsymptomatik der Fehlercode P1405

ausgelesen, dann kann das mit einem mechanischen Fehler am

AGR -Ventil zusammenhängen.

In diesem Fall ist das AGR-Ventil auszubauen und zu prüfen. Sollte ein festsitzen des Ventilzapfen festgestellt werden, können folgende Reparaturmöglichkeiten angewandt werden. Neben dem Austausch des Ventils kann alternativ folgende Arbeit durchgeführt werden.

Seitens des Fahrzeughersteller wurden Produktionsseitig ab der Motornummer 11444562 (02.2006->) keine AGR-Ventile mehr verbaut.

Aus diesem Grund wird statt dem AGR-Ventil eine Abdeckplatte (OE.Nr:55562899) verbaut. Anschließend muss das Motorsteuergerät

neu programmiert, bzw. die „Funktion AGR-Ventil“ deaktiviert werden.

Die Steuergerätesoftware kann nur über einen autorisierten Vertragshändler aktualisiert werden.