

Opel Vivaro - Funktionsstörung der Motorelektronik | HELLA

Opel

Vivaro

Modelljahr: 2007 - 2008

Funktionsstörung der Motorelektronik

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein schadhafter Motorkabelbaum zu Funktionsstörungen führen.

Der Motorkabelbaum kann am Kunststoffgehäuse des Ladeluftrohrs scheuern und dadurch beschädigt werden. Dies ruft ggf. diverse Funktionsstörungen der Motorelektronik hervor.

Folgende Fahrgestell-Nr. können betroffen sein:

- 7 V 600002 bis 8 V 627360
- 7 Y 719579 bis 8 Y 725130

Um Abhilfe zu schaffen sollte der Kabelbaum überprüft,

instandgesetzt und neu verlegt werden.

Bitte beachten Sie diese Information im Zuge von Beanstandungen hinsichtlich Funktionsstörungen/ Fehlercodes der Motorelektronik.