

Opel Zafira C - Verlust von Kühlmittel | HELLA

Opel

Zafira C

Modelljahr: 2012

Motor: A16XNT + A18XER + A18XEL

Fahrgestell- Nr.: C2000001 - C2092707

Verlust von Kühlmittel

Sollte bei o.g. Fahrzeugen ein schleichender Kühlmittelverlust bemängelt werden, kommt als Ursache die Dichtung zwischen Thermostatgehäuse und Thermostat in Betracht.

Ab Mai 2012 wurde werksseitig eine geänderte Dichtung in der Produktion eingesetzt.

Wird eine Undichtigkeit festgestellt, sollte wie folgt Abhilfe geschaffen werden:

- Kühlmittel abkühlen lassen
- Kühlmittel ablassen
- Elektrischen Stecker am Thermostatgehäuse abziehen
- Schrauben (4x) des Thermostatgehäuses entfernen
- Gehäuse abnehmen
- Dichtflächen reinigen
- Thermostat und Dichtung erneuern
- Thermostatgehäuse montieren
- Stecker aufstecken
- Kühlmittel auffüllen
- Kühlsystem entlüften
- Dichtigkeitsprüfung durchführen