



Peugeot 308 - Fehlercode P1385 und ruckeln beim Beschleunigen

Datenblatt	
Hersteller	Peugeot
Fahrzeugmodell	308
Motor	1,6 THP-EP6
Baujahr	ab 2007
Symptom	Fehlercode P1385 - "Erkennung von Zündaussetzern" Ruckeln beim Beschleunigen

Wichtiger Sicherheitshinweis

Peugeot 308 - Ruckeln beim Beschleunigen

Wird bei diesen Fahrzeugmodellen oben genannter Fehler festgestellt kann eine mögliche Ursache ein schlecht befestigter oder defekter Klopfsensor sein.

In diesem Fall erhält das Steuergerät ein falsches „Klopfsignal“ und verändert somit den Zündzeitpunkt was sich negativ auf das Beschleunigungsverhalten auswirkt. Sollte im Rahmen der Diagnose kein Mangel an der Gemischaufbereitung, Zündanlage oder am Turbolader festzustellen sein, kann ein Blick auf den Klopfsensor nicht schaden.

In diesem Fall ist der Klopfsensor zu prüfen und falls erforderlich zu erneuern. Anschließend die Fehlerspeichereinträge löschen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die Reparaturhinweise des Fahrzeugherstellers!

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.