



Porsche 911 (991) Fehlermeldung Kühlerlüfter

| | |
|----------------|--|
| Datenblatt | |
| Hersteller | Porsche |
| Fahrzeugmodell | 911 (991) |
| Motor | Alle Modelle |
| Baujahr | 2011 - 05.2016 |
| Symptome | Fehlermeldung: „Fehler Kühlerlüfter, volle Motorlast vermeiden, Weiterfahrt möglich“ |

Wichtiger Sicherheitshinweis

Porsche 911 (991) Fehlermeldung Kühlerlüfter

Erscheint bei o.g. Fahrzeugen während der Fahrt die Meldung:

„Fehler Kühlerlüfter, volle Motorlast vermeiden, Weiterfahrt möglich“,

kommt als Ursache ein Defekt am Kühlerlüfter in Betracht.

Die Kühler befinden sich jeweils links und rechts hinter dem Luftleitgrill im Stoßfänger ([Bild 1](#)). Die Lüfter selber sind jeweils vom Radhaus aus zugänglich, wenn zuvor die Radhausverkleidung ([Bild 2](#)) ausgebaut wird.

Um Abhilfe zu schaffen sollten sowohl die Verkabelungen an den beiden Lüftern als auch die Lüfter selbst, hinsichtlich eingedrungener Feuchtigkeit untersucht werden. Zeigt sich an den Steckern z.B. Korrosion, ist das ein eindeutiger Hinweis für die Ursache der Fehlermeldung. Die Anschlussverbindungen müssen dann gereinigt und wenn nötig, instandgesetzt werden. Ggf. sind auch der Kühlerlüfter zu erneuern.

HINWEIS

Bilder zeigen jeweils die rechte Fahrzeugseite.



<p>Bild 1: Die Kühler befinden sich jeweils links und rechts hinter dem Luftleitgrill im Stoßfänger.</p>



<p>Bild 2: Die Lüfter sind jeweils vom Radhaus aus zugänglich, wenn zuvor die Radhausverkleidung ausgebaut wird.</p>

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.