

Porsche 911 - Ungleiche Abnutzung der Scheibenbremsbeläge | HELLA

Porsche

Modellreihe 911

Typ 964,933,996

Ungleiche Abnutzung und erhöhter Verschleiß der Scheibenbremsbeläge.

Erschwerte Montage der Bremsbeläge.

Wenn sich bei oben genannten Fahrzeugmodellen die Bremsbeläge auf der Vorder-, und Hinterachse nur schwer einsetzen lassen, dann kann die Ursache dafür ein von Korrosion und Schmutz unterwandertes und verformtes Bremssattel-Führungsblech sein. Diese Verunreinigungen führen zum Festsitzen der Bremsbeläge in den Führungen und damit zu hohem Verschleiß, ungleicher Abnutzung, Quietschen und zum Temperaturanstieg an den Radbremsen.



Montagehinweis

Folgende Arbeiten sollten durchgeführt werden:

- Fachgerechte Reinigung des Bremssattels, gegebenenfalls Führungsbleche ausbauen und reinigen.
- Führungsbleche auf Beschädigungen prüfen gegebenenfalls ersetzen.
- Auflageflächen der Führungsbleche reinigen und fetten.

Wir empfehlen hier die Verwendung des HELLA Metallfreien Dauerschmiermittels.

Bestellnummer : 8 DX 355 370-011