

Renault, Citroen, Peugeot verschiedene Modelle - Schlechte Bremswirkung | HELLA

Renault, Citroen, Peugeot

Alle Modelle mit Trommelbremse


Schlechte Bremswirkung der Betriebs-, und Feststellbremse.

Funktionsstörung der automatischen Nachstelleinrichtung an der Hinterachs-Trommelbremsanlage.

Wenn bei diesen Fahrzeugmodellen einer der oben genannten Fehler auftritt, dann kann die Ursache dafür eine senkrecht montierte Sicherungsspanne auf der Bremsbacke sein.(Abb.1)

Die untere Bremsbackenfeder drückt auf die Sicherungsspanne und beeinträchtigt somit die Bewegung des Nachstellelements. Ebenfalls kann es hier zum Durchrutschen im Nachstellvorgang und somit zur Beschädigung der Verzahnung kommen. In diesem Fall ist die Position der Sicherungsspanne zu korrigieren.

Durch die waagerechte Stellung der Sicherungsspanne (Abb.2) wird die Freigängigkeit der Bremsbackenfeder gewährleistet und damit auch die einwandfreie Funktion der Nachstelleinrichtung.

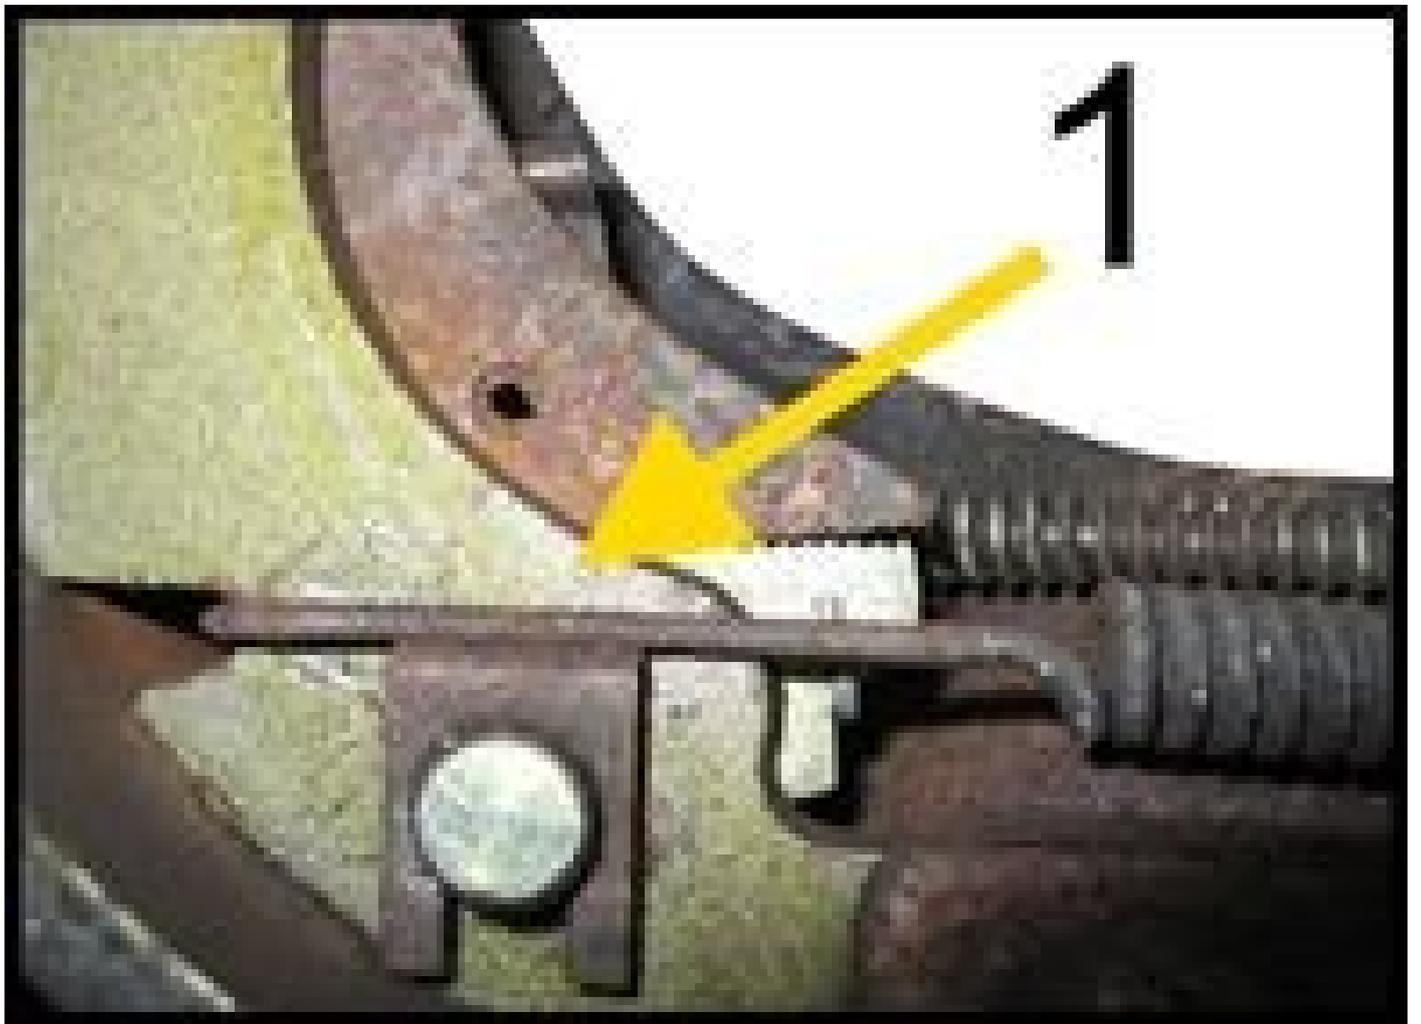



Hinweis

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die allgemeinen Montagehinweise für den Ein- und Ausbau von Trommelbremsen und eventuelle spezielle Einbauhinweise der Bremsbelag-, bzw. Fahrzeughersteller.