

Renault Kangoo 1 - Zentralverriegelung entriegelt nicht | HELLA

Renault

Kangoo 1, Phase 2

Alle Modelle mit Zentralverriegelung und Schiebetür links

Baujahre: 2003- 2006

Zentralverriegelung entriegelt linke Schiebetür nicht

Wird bei diesem Fahrzeugtyp oben genannter Mangel festgestellt, dann kann die Fehlerursache ein fehlerhafter Sensor im Tankstutzen oder ein falscher Tankdeckel sein.

Die Sicherheitsfunktion des Fahrzeugs soll Verletzungen oder Beschädigungen beim Öffnen der Schiebetür, bei geöffnetem Tankdeckel, verhindern.

Ansonsten würde die Schiebetür mit dem Tankdeckel kollidieren.

Die Erkennung erfolgt durch einen induktiven Sensor im Tankstutzen, der einen integrierten Magneten im Tankdeckel erkennt.

In diesem Fall überprüfen Sie den Sensor auf Funktion und den Tankdeckel auf Übereinstimmung.

Gegebenfalls fehlerhaftes Bauteil austauschen.